

INSTRUCTION MANUAL

HVAC Clamp Meter

True RMS
Measurement
Technology



-328° –
2462°F
-200° –
1350°C

- MICROAMP DC
- INRUSH CURRENT
- NON-CONTACT VOLTAGE TESTING
- AUTO-RANGING
- TEMPERATURE
- AUDIBLE CONTINUITY

750V ~ ✓
600V == 1m
600A ~
60M Ω



ESPAÑOL pg. 19

FRANÇAIS pg. 37

KLEIN
TOOLS



Intertek
5001748

CAT IV
600V

GENERAL SPECIFICATIONS

Klein Tools CL440 is an automatically ranging true root mean square (TRMS) digital clamp meter that measures AC current and inrush via the clamp, AC/DC voltage, DC microamps, resistance, continuity, frequency, capacitance, and tests diodes via test-leads, and temperature via a thermocouple probe.

- **Operating Altitude:** 6562 ft. (2000m)
- **Relative Humidity:** <95% non-condensing
- **Operating Temp:** 32° to 122°F (0° to 50°C)
- **Storage Temp:** 14° to 122°F (-10° to 50°C)
- **Accuracy:** Values stated at 65° to 83°F (18° to 28°C)
- **Temp Coefficient:** 0.1 × (Quoted Accuracy) per °C above 28°C or below 18°C, corrections are required when ambient working temp is outside of Accuracy Temp range
- **Dimensions:** 10.04" × 3.77" × 1.57" (255 × 96 × 40 mm)
- **Weight:** 14.22 oz (403 g) including batteries
- **Calibration:** Accurate for one year
- **Auto Power-Off (APO):** After approx. 10 minutes of inactivity
- **Standards:** IEC EN 61010-1, 61010-2-032, 61010-2-033.
IEC EN 61326-1, 61326-2-2.



Conforms to UL STD.61010-1,
61010-2-032,61010-2-033;

Intertek Certified to CSA STD.C22.2 NO. 61010-1,
5001748 61010-2-032,61010-2-033.

- **Pollution degree:** 2
- **Accuracy:** ± (% of reading + # of least significant digits)
- **Drop Protection:** 3.3 ft. (1m)
- **Safety Rating:** CAT IV 600V
Class 2, Double insulation

CAT III: Measurement category III is applicable to test and measuring circuits connected to the distribution part of the building's low-voltage MAINS installation.

CAT IV: Measurement category IV is applicable to test and measuring circuits connected at the source of the building's low-voltage MAINS installation.

- **Electromagnetic Environment:** IEC EN 61326-1. This equipment meets requirements for use in basic and controlled electromagnetic environments like residential properties, business premises, and light-industrial locations.

Specifications subject to change.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Function	Range	Resolution	Accuracy
AC Voltage (V AC)	600.0mV	0.1mV	±(1.8% + 5 digits)
	6.000V	1mV	±(1.5% + 5 digits)
	60.00V	10mV	
	600.0V	100mV	±(1.2% + 5 digits)
	750V	1V	±(1.5% + 5 digits)
DC Voltage (V DC)	600.0mV	0.1mV	±(1.0% + 8 digits)
	6.000V	1mV	
	60.00V	10mV	±(0.8% + 3 digits)
	600.0V	100mV	±(1.0% + 3 digits)

Input Impedance: 10MΩ

Frequency Range: 45 to 400Hz

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

AC Current (A AC)	60.00A	10mA	±(2.5% + 10 digits)
	600.0A	100mA	±(2.0% + 10 digits)

Frequency Range: 50 to 60Hz

DC Microamps (µA DC)	600 µA	0.1 µA	±(1.2% + 5 digits)
-------------------------	--------	--------	--------------------

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

Resistance	600.0Ω	0.1Ω	±(1.2% + 5 digits)
	6.000KΩ	1Ω	
	60.00kΩ	10Ω	
	600.0kΩ	100Ω	±(1.2% + 3 digits)
	6.000MΩ	1kΩ	
	60.00MΩ	10kΩ	±(2.0% + 5 digits)

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Function	Range	Resolution	Accuracy
Capacitance	60.00nF	0.010nF	$\pm(4\% + 25 \text{ digits})$
	600.0nF	0.100nF	
	6.000 μ F	0.001 μ F	
	60.00 μ F	0.010 μ F	$\pm(4\% + 8 \text{ digits})$
	600.0 μ F	0.100 μ F	
	6.000mF	0.001mF	$\pm(5\% + 9 \text{ digits})$

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

Temperature °F	-328° to 54°F	1°F	$\pm(1.5\% + 7 \text{ digits})$
	55° to 2462°F		$\pm(1.2\% + 6 \text{ digits})$
Temperature °C	-200° to 12°C	1°C	$\pm(1.5\% + 4 \text{ digits})$
	13° to 1350°C		$\pm(1.2\% + 3 \text{ digits})$

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

Frequency	10Hz to 60kHz	0.001Hz to 0.01kHz	$\pm(0.1\% + 5 \text{ digits})$
Duty Cycle	0.1% to 99.9% (≤10kHz)	0.1%	$\pm 1.5\%$ (Range: 10% – 90%)

Maximum Input: 750V AC RMS or 600V DC

OTHER MEASUREMENT APPLICATIONS

Maximum Input: 600V DC or 750V AC RMS

- **Diode Test:** Approx. 1mA, open circuit voltage ~3.0V DC
- **Continuity Check:** Audible signal <10Ω, max current 1.5mA
- **Sampling Frequency:** 3 samples per second
- **Overload:** "OL" indicated on display
- **Polarity:** "-" on display indicates negative polarity
- **Display:** 3-5/6 digit, 6000 Count LCD

WARNINGS

To ensure safe operation and service of the meter, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- Before each use verify meter operation by measuring a known voltage or current.
- Never use the meter on a circuit with voltages that exceed the category based rating of this meter.
- Do not use the meter during electrical storms or in wet weather.
- Do not use the meter or test leads if they appear to be damaged.
- Use only with CAT III or CAT IV rated test leads.
- Ensure meter leads are fully seated, and keep fingers away from the metal probe contacts when making measurements.
- Use caution when working with voltages above 25V AC RMS or 60V DC. Such voltages pose a shock hazard.
- To avoid false readings that can lead to electrical shock, replace batteries when a low battery indicator appears.
- Do not attempt to measure resistance or continuity on a live circuit.
- Always adhere to local and national safety codes. Use personal protective equipment to prevent shock and arc blast injury where hazardous live conductors are exposed.
- To avoid risk of electric shock, disconnect leads from any voltage source before removing battery door.
- To avoid risk of electric shock, do not operate meter while battery door is removed.

SYMBOLS ON METER

	AC (Alternating Current)		AC/DC Current
	DC (Direct Current)		Resistance (in Ohms)
	Double Insulated Class II		Audible Continuity
	Warning or Caution		Ground
	Diode		Risk of Electrical Shock
	Frequency		Capacitance
	Duty-cycle		Voltage (Volts)
	Temperature (Fahrenheit / Celsius)		Amperage (Amps)
	Common		Non-Contact Voltage Tester
	Duty cycle		Select
	Backlight		Frequency
	Positive		Negative

SYMBOLS ON LCD

	AC (Alternating Current)		DC (Direct Current)
	Negative Reading		Data Hold
	Auto Ranging		Maximum Value Hold
	Minimum Value Hold		Audible Continuity
	Low Battery		Degrees (Celsius)
	Degrees (Fahrenheit)		kilo (value × 10 ³)
	Mega (value × 10 ⁶)		micro (value × 10 ⁻⁶)
	milli (value × 10 ⁻³)		Volts (Voltage)
	nano (value × 10 ⁻⁹)		Ohms (Resistance)
	Amps (Amperage)		Farads (Capacitance)
	Frequency/Duty Cycle		Auto Power-Off
	Non-Contact Voltage Tester		Diode Test
	Hazardous Voltage Indicator		Inrush

FEATURE DETAILS



NOTE: There
are no user-
serviceable parts
inside meter.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. 6000 count LCD display | 10. Clamp trigger |
| 2. Function selector switch | 11. Arrow markings |
| 3. Clamp | 12. "SEL/NCV" button |
| 4. "COM" jack | 13. NCV Light |
| 5. "VΩµA" jack | 14. NCV Sensing Antenna |
| 6. Backlight button | 15. K-Type Thermocouple Inputs |
| 7. "RANGE" button | 16. Temperature/Voltage input switch |
| 8. "MAX/MIN" button | 17. "InRush" Button |
| 9. Data Hold button | |

FUNCTION BUTTONS

ON/OFF

To power ON the meter, rotate the Function Selector switch (2) from the OFF setting to any measurement setting. To power OFF the meter, rotate the Function Selector switch (2) to the OFF setting. By default, the meter will automatically power OFF after 10 minutes of inactivity. If the meter automatically powers-OFF while in a measurement setting, press any button to power the meter ON, or rotate Function Selector (2) switch to OFF, then power ON the meter. To deactivate the power OFF functionality press and hold the "SELECT" button (12) before powering ON from the OFF setting. When auto power OFF is deactivated, the Auto Power Off icon (6) will not be visible in the display.

SEL / NCV BUTTON (FOR NCV TESTING)

Press and hold the SEL/NCV button (12) to enter Non-contact Voltage Testing (NCV) mode to test for presence of AC voltage. The NCV icon and "EF" will be present on the display. Approach the conductor under test leading with the sensing antenna (14). In the presence of AC voltage, the red NCV light (13) will flash, audible signals (beeps) will sound. Release the SEL/NCV button to exit NCV testing mode.

NOTE: Only voltages of 40V AC or greater will be detected.

BACKLIGHT

Press Backlight button (6) to turn ON or OFF the backlight. The backlight does not automatically power OFF.

RANGE

The meter defaults to auto-ranging mode **AUTO**. This mode automatically determines the most appropriate measurement range for the testing that is being conducted. To manually force the meter to measure in a different range, use the "RANGE" button (7).

1. Press the "RANGE" button (7) to manually select measurement range (**AUTO** is deactivated on the LCD). Repeatedly press the "RANGE" button (7) to cycle through the available ranges, stopping once the desired range is reached.
2. To return to auto-ranging mode, press and hold the "RANGE" button (7) for more than two seconds (**AUTO** is reactivated).

MAX/MIN

When the "MAX/MIN" button (8) is pressed, the meter keeps track of the Maximum and Minimum values.

FUNCTION BUTTONS

1. When measuring, press "MAX/MIN" button ⑧ to toggle between the Maximum value (MAX), the Minimum value (MIN). If a new maximum or minimum occurs, the display updates with that new value.
2. Press "MAX/MIN" button ⑧ for more than two seconds to return to normal measuring mode.


DATA HOLD

Press HOLD ⑨ to hold the measurement on the display. Press HOLD ⑨ again to release the display to return to live measuring.

OPERATING INSTRUCTIONS


CONNECTING TEST LEADS

Do not test if leads are improperly seated. Results could cause intermittent display readings. To ensure proper connection, firmly press leads into the input jack completely.

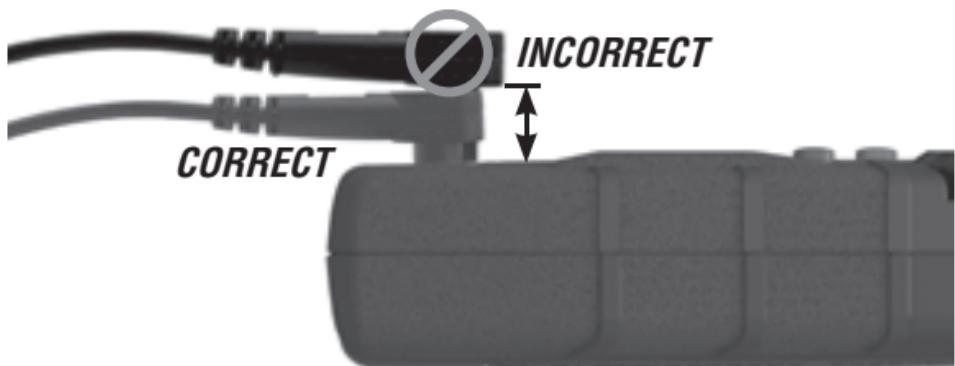


TESTING IN CAT III MEASUREMENT LOCATIONS

Ensure the test lead shield is pressed firmly in place. Failure to use the CATIII / CATIV shield increases arc-flash risk.

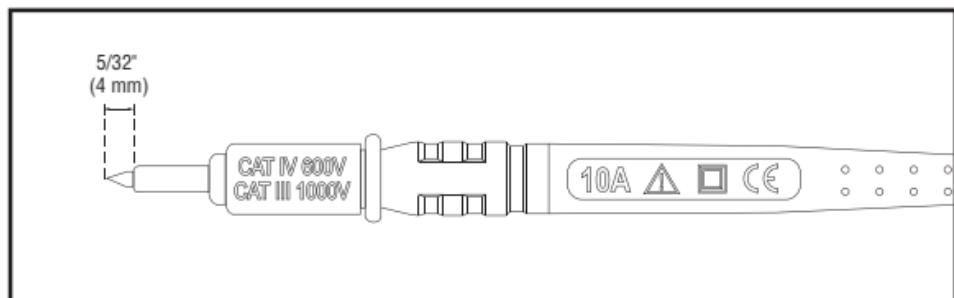

TESTING IN CAT II MEASUREMENT LOCATIONS

CAT III / CAT IV shields may be removed for CAT II locations. This will allow testing on recessed conductors such as standard wall outlets. Take care not to lose the shields.

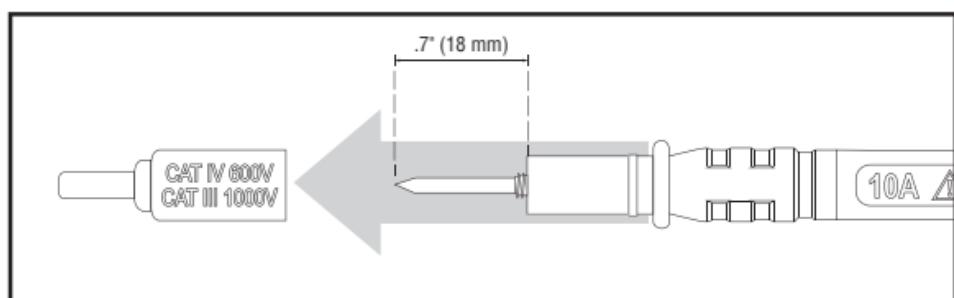

OPERATING INSTRUCTIONS

AC CURRENT (LESS THAN 600A)

AC Current is measured by pressing the clamp trigger **10** to open the clamp and placing it around a current-carrying wire. When measuring, care should be taken to ensure that the clamp is completely closed with trigger **10** fully released, and that the wire passes perpendicularly through the center of the clamp in line with the arrow markings **11**.



NOTE: Current measurement can be made by clamping around single conductors, but not cables containing both live and neutral wires. In this case a line splitter is required, Klein Cat. No. 69409 is recommended.

To measure current:

1. Rotate the Function Selector switch **2** to the **A~** setting.
2. Place clamp around wire. The current measurement will be shown in the display.

⚠ Disconnect test leads when measuring with the clamp.



AC/DC VOLTAGE (LESS THAN 600V)

1. Insert RED test lead into **VΩµA** jack **5**, and BLACK test lead into **COM** jack **4**, and rotate function selector switch **2** to the **V~** setting for AC or DC measurements. The meter defaults to AC measurement. To measure DC, press the "SELECT" button **12** to toggle between AC and DC modes. The AC or DC icon on the LCD indicates which mode is selected. Note "**AC**" or "**DC**" on the display.



OPERATING INSTRUCTIONS

Apply test leads to the circuit to be tested to measure voltage. The meter will auto-range to display the measurement in the most appropriate range.

NOTE: If “–” appears on the LCD, the test leads are being applied to the circuit in reverse. Swap the position of the leads to correct this.

NOTE: To access mV range for VAC, the 'RANGE' button ⑦ must be used.

Manual Mode Sequence

	First Press	Second Press	Third Press	Fourth Press	Fifth Press
AC Range	0-750V	0-600.0V	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV
DC Range	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV	0-600.0V	0-60.00V

NOTE: When in a voltage setting and the test leads are open, readings of order mV may appear on the display. This is noise and is normal. By touching the test leads together to close the circuit the meter will measure zero volts.

INRUSH CURRENT

The Inrush feature captures starting current of a motor or transformer. Starting current can assist in diagnosing a motor before it fails.

To measure inrush current:

1. Rotate the Function Selector switch ② to the AC current A~ setting.
2. Place clamp ③ around wire. The current measurement will be shown in the main display.
3. Press the **InRush** button ⑯ to enter the Inrush mode and manually select 60A or 600A range by pressing the **RANGE** button ⑦. Place the clamp around the compressor start wire and turn motor on. The starting current will hold on the main display. The Inrush measurement period is 100-milliseconds. The secondary display measures running current.
4. Press **InRush** button ⑯ to exit.



OPERATING INSTRUCTIONS

CONTINUITY

- Insert RED test lead into VΩµA jack ⑤, and BLACK test lead into COM jack ④, and rotate function selector switch ② to the Continuity/Resistance/Capacitance/Diode-Test  setting.

NOTE: The meter defaults to Continuity testing in this mode. Ensure that the Continuity Testing icon  is visible on the display. If not, press the "SELECT" button ⑫ repeatedly until the  icon is shown.

- Remove power from circuit.
- Test for continuity by connecting conductor or circuit with test leads. If resistance is measured less than 10Ω, an audible signal will sound and display will show a resistance value indicating continuity. If circuit is open display will show "OL".



Black lead Red lead

⚠ DO NOT attempt to measure continuity on a live circuit.

µA DC CURRENT (LESS THAN 600 µA)

- Insert RED test lead into VΩµA jack ⑤, and BLACK test lead into COM jack ④, and rotate function selector switch ② to the  setting.
- Remove power from circuit and open circuit at measurement point.
- Connect test leads in series with the circuit.
- Apply power to the circuit to take the measurement.



Black lead Red lead

⚠ DO NOT attempt to measure more than 600 µA.

OPERATING INSTRUCTIONS

RESISTANCE MEASUREMENTS

1. Insert RED test lead into VΩµA jack ⑤, and BLACK test lead into COM jack ④, and rotate function selector switch ② to the Continuity/Resistance/Capacitance/Diode-Test  setting.

NOTE: The meter defaults to Continuity testing in this mode. Press the "SELECT" button ⑫ once to enter Resistance testing mode. The Resistance icon Ω will appear on the display.

2. Remove power from circuit.
3. Measure resistance by connecting test leads to circuit. The meter will auto-range to display the measurement in the most appropriate range.



NOTE: When in a Resistance setting and the test leads are open (not connected across a resistor), or when a failed resistor is under test, the display will indicate "O.L." This is normal.

⚠ DO NOT attempt to measure resistance on a live circuit.

AC VOLTAGE + AC AMPERAGE FUNCTION

1. Insert RED test lead into VΩµA jack ⑤, and BLACK test lead into COM jack ④, and rotate function selector switch ② to the V+A~ setting.



2. Press clamp trigger ⑬ to open clamp ③ and place around current-carrying wire.
3. The main display will show AC Voltage and the secondary display will show AC Amperage. Pressing the select button will reverse the displays; the main display will show AC Amperage and the secondary display will show AC Voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

CAPACITANCE

1. Insert RED test lead into $V\Omega\mu A$ jack ⑤, and BLACK test lead into COM jack ④, and rotate function selector switch ② to the Continuity/Resistance/Capacitance/Diode-Test  setting.

NOTE: The meter defaults to Continuity testing in this mode. Press the "SELECT" button ⑫ twice to enter Capacitance testing mode. The Capacitance icon  will appear on the display. The meter should read **0 nF** with test leads open.

2. Remove power from circuit.
3. Measure capacitance by connecting test leads across the capacitor. The meter will auto-range to display the measurement in the most appropriate range.



OPERATING INSTRUCTIONS

DIODE TEST

1. Insert RED test lead into VΩµA jack **5**, and BLACK test lead into COM jack **4**, and rotate function selector switch **2** to the Continuity/Resistance/Capacitance/Diode-Test  setting.

NOTE: The meter defaults to Continuity testing in this mode. Press the "SELECT" button **12** three times to enter Diode testing mode. The Diode icon  will appear on the display.

2. Touch test leads to diode. A reading of 200-800mV on display indicates forward bias, "OL" indicates reverse bias. An open device will show "OL" in both polarities. A shorted device will show approximately 0mV.



FREQUENCY / DUTY-CYCLE

1. Insert RED test lead into VΩµA jack **5** and BLACK test lead into COM jack **4**, and rotate function selector switch **2** to the Frequency/Duty-Cycle **Hz%** setting.

NOTE: The meter defaults to Frequency testing in this mode. To enter Duty-Cycle testing mode, press the "SELECT" button **12** once. Ensure that the appropriate icon (either **Hz** or **%**) appears on the display.

2. Measure by connecting test leads across the circuit.



OPERATING INSTRUCTIONS

TEMPERATURE

1. Remove leads from meter and slide the temperature probe input switch ⑯ to close jacks and expose the K-Type thermocouple ports.
2. Insert K-type thermocouple into port ⑮ (and rotate function selector switch ② to the Temperature $^{\circ}\text{F}$ $^{\circ}\text{C}$ setting.



K-Type Thermocouple



NOTE: The meter defaults to Fahrenheit scale in this mode. To enter Celsius scale, press the **SEL** button ⑨. Ensure that the appropriate icon (either $^{\circ}\text{F}$ or $^{\circ}\text{C}$) appears on the display.

3. To measure temperature, make contact between the thermocouple tip and the object being measured. When thermocouple tip and object are in thermal equilibrium, the measurement on the display will stabilize. The meter will auto-range to display the measurement in the most appropriate range.

⚠ Remove thermocouple before switching meter to other measurement functions.

⚠ The thermocouple included with the original purchase is suitable for temperatures below 356°F / 180°C only. To measure higher temperatures, a K-type thermocouple with the appropriate measurement range should be used.

MAINTENANCE

BATTERY REPLACEMENT

When  indicator is displayed on LCD, batteries must be replaced.

1. Loosen captive screw and remove battery cover.
2. Replace 3 × AAA batteries (note proper polarity).
3. Replace battery cover and fasten screw securely.



 **To avoid risk of electric shock, disconnect leads from any voltage source before removing battery door.**

 **To avoid risk of electric shock, do not operate meter while battery door is removed.**

CLEANING

Be sure meter is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. ***Do not use abrasive cleaners or solvents.***

STORAGE

Remove the batteries when meter is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the meter to return to normal operating conditions before using.

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

DISPOSAL / RECYCLE



Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see www.epa.gov or www.erecycle.org for additional information.

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES**Multímetro de gancho para HVAC**

Tecnología de medición de media cuadrática real



-328 –
2462 °F
-200 –
1350 °C

- MICROAMPERIOS CD
- CORRIENTE DE INSERCIÓN
- PRUEBA DE VOLTAJE SIN CONTACTO
- RANGO AUTOMÁTICO
- TEMPERATURA
- INDICADOR DE CONTINUIDAD AUDIBLE

750 V~
600 V---
600 A~
60 MΩ



1 m



Intertek
5001748

**KLEIN®
TOOLS**



**CAT IV
600 V**

ESPECIFICACIONES GENERALES

El CL440 de Klein Tools es un multímetro digital de gancho de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que mide corriente CA y corriente de inserción con la pinza, así como el voltaje CA/CD, microamperios CD, resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia, prueba diodos con cables de prueba y mide temperatura con una sonda de termopar.

- **Altitud de funcionamiento:** 6562' (2000 m)
- **Humedad relativa:** < 95 %, sin condensación
- **Temperatura de funcionamiento:** 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
- **Temperatura de almacenamiento:** 14 a 122 °F (-10 a 50 °C)
- **Precisión:** valores establecidos a una temperatura de 65 a 83 °F (18 a 28 °C)
- **Coeficiente de temperatura:** $0,1 \times$ (precisión indicada) por cada °C por encima de los 28 °C o por debajo de los 18 °C; es necesario realizar correcciones si la temperatura de trabajo se encuentra fuera del rango de la temperatura de precisión
- **Dimensiones:** 10,04" × 3,77" × 1,57" (255 × 96 × 40 mm)
- **Peso:** 14,22 oz (403 g) incluidas las baterías
- **Calibración:** precisa durante un año
- **Función de apagado automático (APO):** después de aproximadamente 10 minutos de inactividad
- **Normas:** IEC EN 61010-1, 61010-2-032, 61010-2-033.
IEC EN 61326-1, 61326-2-2.



Cumple con las normas UL STD.61010-1,
us61010-2-032, 61010-2-033;

Intertek Certificado según las normas CSA STD.C22.2
5001748 n.º 61010-1, 61010-2-032, 61010-2-033.

- **Grado de contaminación:** 2
- **Precisión:** \pm (% de lectura + cantidad de dígitos menos significativos)
- **Protección ante caídas:** 3,3' (1 m)
- **Clasificación de seguridad:** CAT IV 600 V
Clase 2, doble aislamiento

CAT III: la categoría III de medición es aplicable a los circuitos de medición y prueba conectados a la distribución de la instalación de redes eléctricas de bajo voltaje de un edificio.

CAT IV: la categoría IV de medición es aplicable a los circuitos de medición y prueba conectados a la fuente de la instalación de redes eléctricas de bajo voltaje de un edificio.

- **Entorno electromagnético:** IEC EN 61326-1. Este equipo cumple con los requisitos para su uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, establecimientos comerciales e instalaciones de industria ligera.

Especificaciones sujetas a cambios.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Función	Rango	Resolución	Precisión
Voltaje CA (V CA)	600,0 mV	0,1 mV	± (1,8 % + 5 dígitos)
	6,000 V	1 mV	± (1,5 % + 5 dígitos)
	60,00 V	10 mV	
	600,0 V	100 mV	± (1,2 % + 5 dígitos)
	750 V	1 V	± (1,5 % + 5 dígitos)
Voltaje CD (V CD)	600,0 mV	0,1 mV	± (1,0 % + 8 dígitos)
	6,000 V	1 mV	
	60,00 V	10 mV	± (0,8 % + 3 dígitos)
	600,0 V	100 mV	± (1,0 % + 3 dígitos)

Impedancia de entrada: 10 MΩ

Rango de frecuencia: 45 a 400 Hz

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

Corriente CA (A CA)	60,00 A	10 mA	± (2,5 % + 10 dígitos)
	600,0 A	100 mA	± (2,0 % + 10 dígitos)

Rango de frecuencia: 50 a 60 Hz

Microamperios CD (μA CD)	600 μA	0,1 μA	± (1,2 % + 5 dígitos)
-----------------------------	--------	--------	-----------------------

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

Resistencia	600,0 Ω	0,1 Ω	± (1,2 % + 5 dígitos)
	6,000 kΩ	1 Ω	
	60,00 kΩ	10 Ω	
	600,0 kΩ	100 Ω	± (1,2 % + 3 dígitos)
	6,000 MΩ	1 kΩ	
	60,00 MΩ	10 kΩ	± (2,0 % + 5 dígitos)

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Función	Rango	Resolución	Precisión
Capacitancia	60,00 nF	0,010 nF	$\pm (4 \% + 25 \text{ dígitos})$
	600,0 nF	0,100 nF	$\pm (4 \% + 8 \text{ dígitos})$
	6,000 μF	0,001 μF	
	60,00 μF	0,010 μF	
	600,0 μF	0,100 μF	
	6,000 mF	0,001 mF	$\pm (5 \% + 9 \text{ dígitos})$

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

Temperatura °F	-328 a 54 °F	1 °F	$\pm (1,5 \% + 7 \text{ dígitos})$
	55 a 2462 °F		$\pm (1,2 \% + 6 \text{ dígitos})$
Temperatura °C	-200 °C a 12 °C	1 °C	$\pm (1,5 \% + 4 \text{ dígitos})$
	13 a 1350 °C		$\pm (1,2 \% + 3 \text{ dígitos})$

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

Frecuencia	10 Hz a 60 kHz	0,001 Hz a 0,01kHz	$\pm (0,1 \% + 5 \text{ dígitos})$
Ciclo de servicio	0,1 % a 99,9 % ($\leq 10 \text{ kHz}$)	0,1 %	$\pm 1,5 \%$ (Rango: 10 % – 90 %)

Entrada máxima: 750 V CA RMS o 600 V CD

OTRAS APLICACIONES DE MEDICIÓN

Entrada máxima: 600 V CD o 750 V CA RMS

- Prueba de diodo:** 1 mA aprox., 3,0 V CD de voltaje de circuito abierto aprox.
- Verificación de continuidad:** señal audible $< 10 \Omega$, 1,5 mA de corriente máxima
- Frecuencia de muestreo:** 3 muestras por segundo
- Sobrecarga:** se indica "OL" en la pantalla
- Polaridad:** “-” en pantalla indica polaridad negativa
- Pantalla:** LCD de 3-5/6 dígitos con recuento de 6000

ADVERTENCIAS

Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del multímetro, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo un voltaje o corriente conocidos.
- Nunca debe utilizar este multímetro en un circuito con voltajes que excedan la clasificación correspondiente a la categoría de este multímetro.
- No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas o en clima húmedo.
- No utilice el multímetro o los cables de prueba si en apariencia están dañados.
- Utilice el multímetro con cables de prueba con clasificación CAT III o CAT IV únicamente.
- Asegúrese de que los cables del multímetro estén correctamente colocados y mantenga los dedos lejos de los contactos de la sonda de metal al realizar las mediciones.
- Proceda con precaución cuando trabaje con voltajes superiores a 25 V CA RMS o 60 V CD. Esos voltajes implican un riesgo de choque eléctrico.
- Para evitar lecturas falsas que puedan provocar choques eléctricos, reemplace las baterías cuando aparezca el indicador de batería baja.
- No intente medir resistencia o continuidad en un circuito activo.
- Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice equipo de protección personal para prevenir lesiones por choque y arco eléctrico en los lugares donde haya conductores activos peligrosos expuestos.
- Para evitar el riesgo de choque eléctrico, desconecte los cables de toda fuente de voltaje antes de retirar la tapa del compartimiento de las baterías.
- Para evitar riesgo de choque eléctrico, no haga funcionar el multímetro sin colocar la tapa del compartimiento de las baterías.


SÍMBOLOS DEL MULTÍMETRO

	CA (corriente alterna)		Corriente CA/CD
	CD (corriente directa)		Resistencia (en ohmios)
	Doble aislamiento Clase II		Indicador de continuidad audible
	Advertencia o precaución		Conexión a tierra
	Diodo		Riesgo de choque eléctrico
	Frecuencia		Capacitancia
	Ciclo de servicio		Voltaje (voltios)
	Temperatura (Fahrenheit/Celsius)		Amperaje (amperios)
	Común		Probador de voltaje sin contacto
	Ciclo de servicio		Seleccionar
	Retroiluminación		Frecuencia
	Positivo		Negativo

SÍMBOLOS EN LA PANTALLA LCD

	CA (corriente alterna)		DC (corriente directa)
	Lectura negativa		Retención de datos
	Rango automático		Retención del valor máximo
	Retención del valor mínimo		Indicador de continuidad audible
	Batería baja		Grados (Celsius)
	Grados (Fahrenheit)		kilo (valor × 10 ³)
	Mega (valor × 10 ⁶)		micro (valor × 10 ⁻⁶)
	milli (valor × 10 ⁻³)		Voltios (voltaje)
	nano (valor × 10 ⁻⁹)		Ohmios (resistencia)
	Amperios (amperaje)		Faradios (capacitancia)
	Frecuencia/ciclo de servicio		Función de apagado automático
	Probador de voltaje sin contacto		Prueba de diodo
	Indicador de voltaje peligroso		Corriente de inserción

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

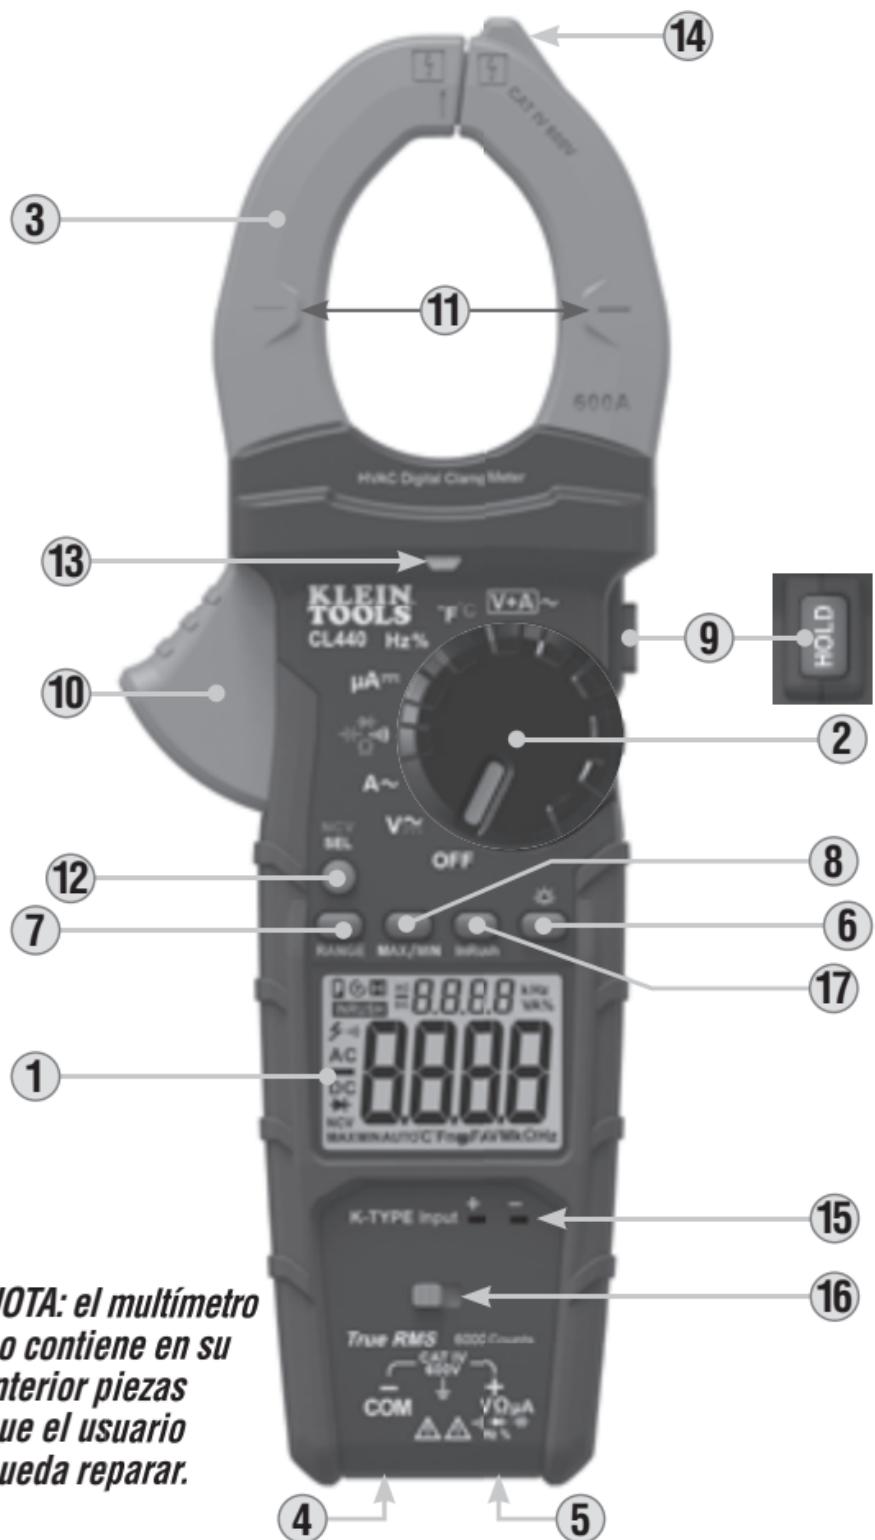

NOTA: el multímetro no contiene en su interior piezas que el usuario pueda reparar.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Pantalla LCD con recuento de 6000 | 10. Gatillo de la pinza |
| 2. Perilla selectora de función | 11. Marcas de flechas |
| 3. Pinza | 12. Botón "SEL/NCV" (SELECCIONAR/VOLTAJE SIN CONTACTO) |
| 4. Conector "COM" (COMÚN) | 13. Luz de NCV |
| 5. Conector "VΩµA" | 14. Antena de detección de NCV |
| 6. Botón de retroiluminación | 15. Entradas de termopar tipo K |
| 7. Botón "RANGE" (RANGO) | 16. Interruptor de entrada de voltaje/temperatura |
| 8. Botón "MAX/MIN" (MÁXIMO/MÍNIMO) | 17. Botón "InRush" (Corriente de inserción) |
| 9. Botón de retención de datos | |

BOTONES DE FUNCIONES

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el multímetro, gire la perilla selectora de función ② de la posición “OFF” (APAGADO) a cualquier parámetro de medición. Para apagar el multímetro, gire la perilla selectora de función ② a la posición “OFF” (APAGADO). De forma predeterminada, el multímetro se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. Si el multímetro se apaga automáticamente cuando se encuentra en un parámetro de medición, presione cualquier botón para volver a encender el multímetro, o gire la perilla selectora de función ② a la posición “OFF” (APAGADO) y luego encienda el multímetro. Para desactivar la función de apagado automático, mantenga presionado el botón “SELECT” (SELECCIONAR) ⑫ antes de encender la unidad desde la posición “OFF” (APAGADO). Al desactivar la función de apagado automático, el ícono correspondiente  no se visualiza en la pantalla.

BOTÓN “SEL/NCV” (SELECCIONAR/VOLTAJE SIN CONTACTO) (PARA PRUEBA DE VOLTAJE SIN CONTACTO)

Mantenga presionado el botón “SEL/NCV” (SELECCIONAR/VOLTAJE SIN CONTACTO) ⑫ para ingresar al modo de prueba de voltaje sin contacto (NCV) y probar la presencia de voltaje CA. El ícono NCV y “EF” aparecerán en la pantalla. Acerque la antena de detección ⑯ al conductor que deseé probar. Ante la presencia de voltaje CA, la luz roja de “NCV” (VOLTAJE SIN CONTACTO) ⑯ parpadeará y se oirán señales auditivas (pitidos). Suelte el botón “SEL/NCV” (SELECCIONAR/VOLTAJE SIN CONTACTO) para salir del modo de prueba NCV.

NOTA: se detectarán solo voltajes iguales o mayores que 40 V CA.

RETROILUMINACIÓN

Presione el botón de retroiluminación ⑥ para encender o apagar la retroiluminación. La retroiluminación no se apaga automáticamente.

RANGO

El modo predeterminado del multímetro es el de rango automático **AUTO**. Este modo determina automáticamente el rango de medición más adecuado para la prueba que se está realizando. Para que el multímetro mida en un rango diferente, utilice el botón “RANGE” (RANGO) ⑦.

1. Presione el botón “RANGE” (RANGO) ⑦ para seleccionar manualmente el rango de medición (**AUTO** desaparece de la pantalla LCD). Presione el botón “RANGE” (RANGO) ⑦ varias veces para recorrer los rangos disponibles y deténgase en el rango deseado.
2. Para volver al modo de rango automático, mantenga presionado el botón “RANGE” (RANGO) ⑦ durante más de dos segundos (**AUTO** vuelve a aparecer en la pantalla).

MÁX./MÍN.

Cuando se presiona el botón “MAX/MIN” (MÁXIMO/MÍNIMO) ⑧, el multímetro registra los valores máximo y mínimo.

BOTONES DE FUNCIONES

1. Mientras mide, presione el botón “MAX/MIN” (MÁXIMO/MÍNIMO) ⑧ para alternar entre el valor máximo (MAX) y el valor mínimo (MIN). Si se detecta un valor máximo o mínimo nuevo, la pantalla se actualiza con el valor nuevo.
2. Mantenga presionado el botón “MAX/MIN” (MÁXIMO/MÍNIMO) ⑧ durante más de dos segundos para volver al modo de medición normal.


RETENCIÓN DE DATOS

Presione “HOLD” (RETENER) ⑨ para retener la medición en la pantalla. Vuelva a presionar HOLD (RETENER) ⑨ para que la pantalla vuelva a la medición en curso.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


CONEXIÓN DE LOS CABLES DE PRUEBA

No realice pruebas si los cables no están bien conectados. Los resultados podrían generar lecturas intermitentes en pantalla. Para garantizar una buena conexión, presione los cables firmemente en el conector de entrada hasta el final.

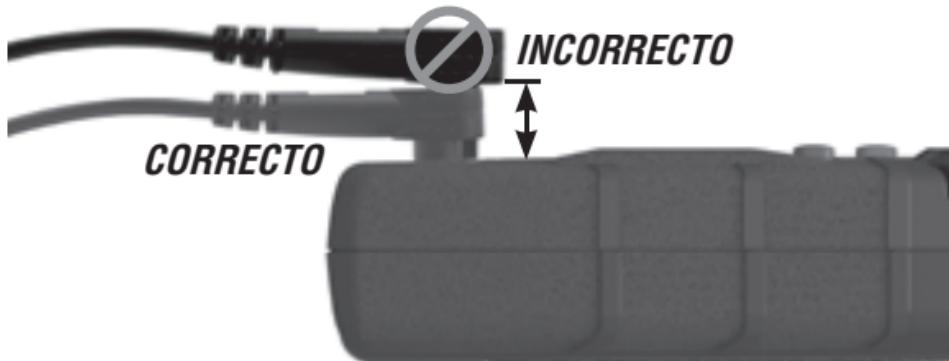


PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT III

Asegúrese de que el blindaje del cable de prueba esté firmemente colocado en su lugar. No utilizar el blindaje CAT III/CAT IV aumenta el riesgo de que se produzca un arco eléctrico.

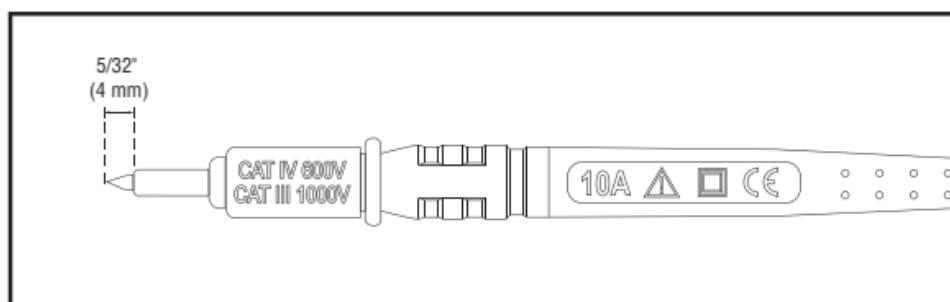

PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT II


Es posible retirar blindajes CAT III/CAT IV para realizar mediciones en los puntos con clasificación CAT II. Esto permite efectuar pruebas en conductores empotrados, como tomacorrientes de pared estándar. Procure no perder los blindajes.

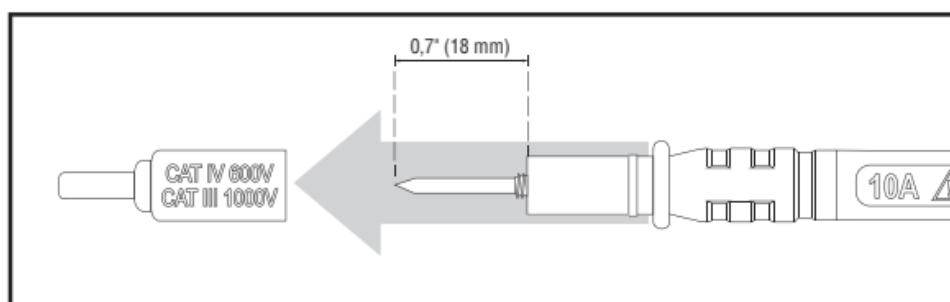

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CORRIENTE CA (MENOS DE 600 A)

La corriente CA se mide presionando el gatillo de la pinza **10** para que estas se abran y colocándolas alrededor del cable que conduce la corriente. Al medir, es necesario asegurarse de que la pinza esté completamente cerrada soltando el gatillo **10** por completo, y de que el cable pase perpendicularmente a través del centro de la pinza y quede alineado con las marcas de flechas **11**.

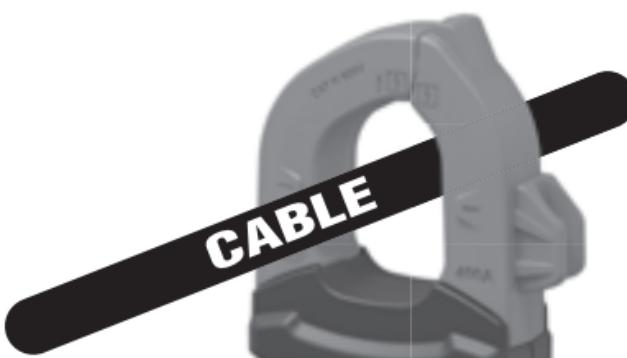

NOTA: la medición de corriente se puede hacer colocando el gancho alrededor de conductores simples, pero no en cables que tengan alambres neutros y energizados. Para estos casos se necesita un divisor de línea; se recomienda el Cat. n.º 69409 de Klein.

Para medir la corriente realice lo siguiente:

1. Gire la perilla selectora de función **2** a la posición de **A~**.
2. Coloque la pinza alrededor del cable. La medición de corriente aparecerá en la pantalla.

! Desconecte los cables de prueba cuando mida con la pinza.



VOLTAJE CA/CD (MENOS DE 600 V)

1. Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ **5** y el cable de prueba NEGRO en el conector "COM" (COMÚN) **4**, y gire la perilla selectora de función **2** a la posición $V\approx$ para medir voltaje CA o CD. El valor predeterminado de la función de medición de voltaje del multímetro es CA. Para medir voltaje CD, presione el botón "SELECT" (SELECCIONAR) **12** para alternar entre los modos CA y CD. El ícono de CA o de CD que aparece en la pantalla indica el modo seleccionado. En la pantalla se visualizará "AC" (CA) o "DC" (CD).



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Aplique los cables de prueba al circuito que desea probar para medir el voltaje. El multímetro seleccionará automáticamente un rango para mostrar la medición en el rango más adecuado.

NOTA: si en la pantalla LCD se visualiza “-”, los cables de prueba se están aplicando invertidos al circuito. Invierta la posición de los cables para solucionar el problema.

NOTA: para acceder al rango de mV en la función de voltaje CA, se debe utilizar el botón “RANGE” (RANGO) ⑦.

Secuencia de modo manual

	Presione 1 vez	Presione 2 veces	Presione 3 veces	Presione 4 veces	Presione 5 veces
Rango de CA	0-750V	0-600.0V	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV
Rango de CD	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV	0-600.0V	0-60.00V

NOTA: cuando el multímetro está en la posición de medir voltaje y los cables de prueba están en circuito abierto, es posible que se visualicen lecturas del tipo mV en la pantalla. Esto es ruido y es normal. Al juntar los cables de prueba para cerrar el circuito, la lectura del multímetro será de cero voltios.

CORRIENTE DE INSERCIÓN

La función de corriente de inserción captura la corriente de arranque de un motor o transformador. Esta corriente de arranque puede servir de ayuda para diagnosticar un motor antes de que falle.

Para medir la corriente de inserción realice lo siguiente:

1. Gire la perilla selectora de función ② a la posición A de corriente CA~.
2. Coloque la pinza ③ alrededor del cable. La medición de corriente aparecerá en la pantalla principal.
3. Presione el botón “InRush” (Corriente de inserción) ⑯ para ingresar al modo de corriente de inserción y seleccionar manualmente el rango 60 A o 600 A presionando el botón “RANGE” (RANGO) ⑦.



Coloque la pinza alrededor del cable de arranque del compresor y encienda el motor. En la pantalla principal, se mostrará el valor de corriente de arranque. El período de medición de la corriente de inserción es de 100 milisegundos. La pantalla secundaria mide la corriente que está circulando.

4. Presione el botón “InRush” (Corriente de inserción) ⑯ para salir.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONTINUIDAD

- Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector “COM” (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición de Continuidad/ Resistencia/Capacitancia/Prueba de diodo .

NOTA: la función predeterminada del multímetro en este modo es la prueba de continuidad. Asegúrese de que el ícono de prueba de continuidad .

- Desconecte la energía del circuito.
- Pruebe la continuidad conectando el conductor o el circuito con los cables de prueba. Si la lectura de la medición de resistencia es inferior a 10Ω , se oirá una señal audible y en la pantalla se visualizará un valor de resistencia que indicará la continuidad. Si el circuito está abierto, aparecerá “OL” en la pantalla.



Cable negro



Cable rojo

! NO intente medir continuidad en un circuito activo.

CORRIENTE CD EN μA (MENOS DE $600 \mu A$)

- Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5), y el cable de prueba NEGRO en el conector “COM” (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición $\mu A\text{---}$.
- Desconecte la energía del circuito y abra el circuito en el punto de medición.
- Conecte los cables de prueba en serie con el circuito.
- Suministre energía al circuito para tomar la medición.



Cable negro



Cable rojo

! NO intente medir más de $600 \mu A$.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDICIÓN DE RESISTENCIA

1. Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector "COM" (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición de Continuidad/Resistencia/Capacitancia/Prueba de diodo

NOTA: la función predeterminada del multímetro en este modo es la prueba de continuidad. Presione el Botón "SELECT" (SELECCIONAR) (12) una vez para ingresar al modo de prueba de resistencia. El ícono de resistencia Ω aparecerá en la pantalla.

2. Desconecte la energía del circuito.
3. Mida la resistencia conectando los cables de prueba al circuito. El multímetro seleccionará automáticamente un rango para mostrar la medición en el rango más adecuado.



Cable negro

Cable rojo



NOTA: cuando el multímetro está en la posición de medir resistencia y los cables de prueba están en circuito abierto (no conectados a través de un resistor), o cuando se está probando un resistor averiado, aparecerá en la pantalla la leyenda "O.L.". Esto es normal.

⚠ NO intente medir resistencia en un circuito activo.

FUNCIÓN VOLTAJE CA + AMPERAJE CA

1. Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector "COM" (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición $V+A\sim$.



Cable negro

Cable rojo



2. Presione el gatillo de la pinza (13) para abrir la pinza (3) y colocarla alrededor del cable que conduce la corriente.
3. El voltaje CA se mostrará en la pantalla principal y el amperaje CA, en la pantalla secundaria. Al presionar el botón de selección, se invertirán las pantallas; la pantalla principal mostrará el amperaje CA, y la pantalla secundaria mostrará el voltaje CA.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CAPACITANCIA

- Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector “COM” (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición de Continuidad/ Resistencia/Capacitancia/Prueba de diodo .

NOTA: la función predeterminada del multímetro en este modo es la prueba de continuidad. Presione el botón “SELECT” (SELECCIONAR) (12) dos veces para ingresar al modo de prueba de capacitancia. El ícono de capacitancia  aparecerá en la pantalla. El multímetro debe medir **0 nF** con los cables de prueba en circuito abierto.

- Desconecte la energía del circuito.
- Mida la capacitancia conectando los cables de prueba al capacitor. El multímetro seleccionará automáticamente un rango para mostrar la medición en el rango más adecuado.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRUEBA DE DIODO

- Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector “COM” (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición de Continuidad/Resistencia/Capacitancia/Prueba de diodo .

NOTA: la función predeterminada del multímetro en este modo es la prueba de continuidad. Presione el botón “SELECT” (SELECCIONAR) (12) tres veces para ingresar al modo de prueba de diodo. El ícono de diodo  aparecerá en la pantalla.

- Haga que los cables de prueba toquen el diodo. Si en la pantalla se visualiza una lectura de 200-800 mV, hay polarización directa; y si se visualiza “OL”, hay polarización inversa. Si un dispositivo está en circuito abierto, se indicará “OL” en ambas polaridades. Si un dispositivo está en cortocircuito, se indicará 0 mV aproximadamente.




FRECUENCIA/CICLO DE SERVICIO

- Inserte el cable de prueba ROJO en el conector $V\Omega\mu A$ (5) y el cable de prueba NEGRO en el conector “COM” (COMÚN) (4), y gire la perilla selectora de función (2) a la posición de frecuencia/ciclo de servicio Hz%.

NOTA: la función predeterminada del multímetro en este modo es la prueba de frecuencia. Para ingresar al modo de prueba de ciclo de servicio, presione el botón “SELECT” (SELECCIONAR) (12) una vez. Asegúrese de que el ícono correspondiente (Hz o %) aparezca en la pantalla.


- Realice la medición conectando los cables de prueba al circuito.

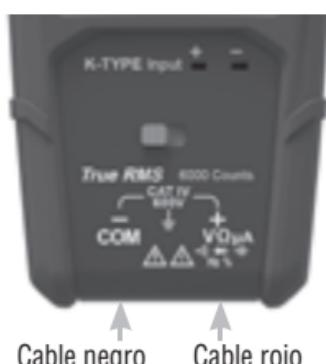

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURA

1. Retire los cables del multímetro y deslice el interruptor de entrada de sonda de temperatura **18** para que se cierren los conectores y queden expuestos los puertos del termopar tipo K.
2. Inserte el termopar tipo K en el puerto **15** (y gire la perilla selectora de función **2** a la posición de temperatura $^{\circ}\text{F}^{\circ}\text{C}$).

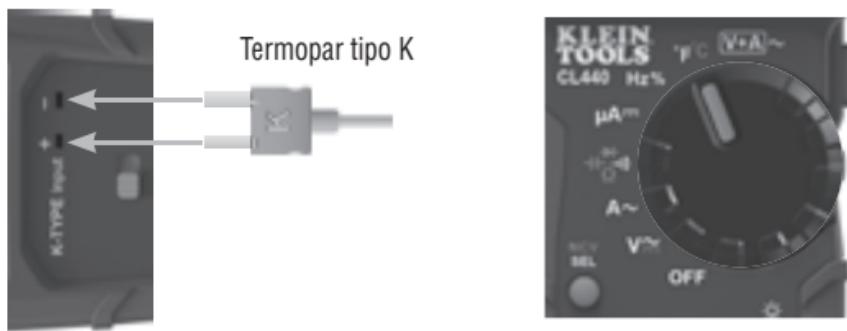

NOTA: la escala de temperatura predeterminada del multímetro en este modo es Fahrenheit. Para ingresar a la escala en grados Celsius, presione el Botón "SEL" (SELECCIONAR) **9**. Asegúrese de que aparezca en pantalla el ícono correspondiente ($^{\circ}\text{F}$ o $^{\circ}\text{C}$).

3. Para medir la temperatura, haga que la punta del termopar y el objeto que se medirá entren en contacto. Cuando la temperatura de la punta del termopar y la del objeto se hayan equilibrado, se estabilizará la lectura en la pantalla. El multímetro seleccionará automáticamente un rango para mostrar la medición en el rango más adecuado.

⚠ Retire el termopar antes de configurar el multímetro en otras funciones de medición.

⚠ El termopar que viene con el paquete original es apto para temperaturas inferiores a 356 °F/180 °C únicamente. Para medir temperaturas más elevadas, se debe utilizar un termopar tipo K con el rango de medición adecuado.

MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Cuando aparece el indicador  en la pantalla LCD, se deben reemplazar las baterías.

1. Afloje el tornillo imperdible y retire la cubierta del compartimiento de las baterías.
2. Reemplace las 3 baterías AAA (tenga en cuenta la polaridad correcta).
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las baterías y apriete el tornillo.



 **Para evitar el riesgo de choque eléctrico, desconecte los cables de toda fuente de voltaje antes de retirar la tapa del compartimiento de las baterías.**

 **Para evitar riesgo de choque eléctrico, no use el multímetro sin colocar la tapa del compartimiento de las baterías.**

LIMPIEZA

Asegúrese de que el multímetro esté apagado y límpielo con un paño limpio, seco, que no deje pelusas. **No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el multímetro durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones generales, deje que el multímetro vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

ELIMINACIÓN/RECICLAJE



No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Para obtener más información, consulte www.epa.gov o www.erecycle.org.

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

MANUEL D'UTILISATION

Multimètre à pince CVC

*Technologie de mesure
à valeur efficace
vraie*



-200 à
1350 °C
-328 à
2462 °F

- MICROAMPÈRES C.C.
- COURANT D'APPEL
- TEST DE TENSION SANS CONTACT
- ÉCHELLE AUTOMATIQUE
- TEMPÉRATURE
- INDICATEUR SONORE DE CONTINUITÉ

750 V \sim
600 V \equiv
600 A \sim
60 M Ω



Intertek
5001748

**KLEIN[®]
TOOLS**



CAT IV
600 V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le CL440 de Klein Tools est un multimètre numérique à pince, à échelle automatique et à valeur efficace vraie (TRMS) qui mesure le courant c.a. et le courant d'appel à l'aide d'une pince, la tension c.a./c.c., le courant c.c. (μ A), la résistance, la continuité, la fréquence ainsi que la capacité, et qui teste les diodes à l'aide de fils d'essai et la température à l'aide d'une sonde thermocouple.

- **Altitude de fonctionnement :** 2000 m (6562 pi)
- **Humidité relative :** < 95 % sans condensation
- **Température de fonctionnement :** 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- **Température d'entreposage :** -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- **Précision :** Valeurs définies entre 18 °C et 28 °C (65 °F et 83 °F)
- **Coefficient de température :** 0,1 x (précision indiquée) par °C au-dessus de 28 °C ou en dessous de 18 °C; des corrections sont nécessaires lorsque la température ambiante de travail n'est pas dans la plage de température de précision
- **Dimensions :** 255 x 96 x 40 mm (10,04 x 3,77 x 1,57 po)
- **Poids :** 403 g (14,22 oz) en tenant compte des piles
- **Étalonnage :** Précis pendant un an
- **Arrêt automatique :** Après environ 10 minutes d'inactivité
- **Normes :** IEC EN 61010-1, 61010-2-032, 61010-2-033.
IEC EN 61326-1, 61326-2-2.
Conforme aux normes UL 61010-1,
61010-2-032, 61010-2-033.
Certifié conforme aux normes CSA C22.2 n° 61010-1,
61010-2-032, 61010-2-033.
- **Niveau de pollution :** 2
- **Précision :** \pm (% de la lecture + nombre de chiffres les moins significatifs)
- **Protection contre les chutes :** 1 m (3,3 pi)
- **Cote de sécurité :** CAT IV 600 V,
classe 2, double isolation

CAT III : La catégorie de mesure III est applicable aux circuits de test et de mesure connectés à la partie distribution de l'installation du RÉSEAU basse tension du bâtiment.

CAT IV : La catégorie de mesure IV est applicable aux circuits de test et de mesure connectés à la source de l'installation du RÉSEAU basse tension du bâtiment.

- **Environnement électromagnétique :** IEC EN 61326-1. Cet équipement répond aux exigences pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques ordinaires et contrôlés comme les zones résidentielles, les locaux commerciaux et les sites industriels légers.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Fonction	Plage	Résolution	Précision
Tension c.a. (V c.a.)	600,0 mV	0,1 mV	±(1,8 % + 5 chiffres)
	6,000 V	1 mV	±(1,5 % + 5 chiffres)
	60,00 V	10 mV	
	600,0 V	100 mV	±(1,2 % + 5 chiffres)
	750 V	1 V	±(1,5 % + 5 chiffres)
Tension c.c. (V c.c.)	600,0 mV	0,1 mV	±(1,0 % + 8 chiffres)
	6,000 V	1 mV	
	60,00 V	10 mV	±(0,8 % + 3 chiffres)
	600,0 V	100 mV	±(1,0 % + 3 chiffres)

Impédance en entrée : 10 MΩ

Plage de fréquences : 45 Hz à 400 Hz

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

Courant c.a. (A c.a.)	60,00 A	10 mA	±(2,5 % + 10 chiffres)
	600,0 A	100 mA	±(2,0 % + 10 chiffres)

Plage de fréquences : 50 à 60 Hz

Courant c.c. en microampères (µA c.c.)	600 µA	0,1 µA	±(1,2 % + 5 chiffres)
---	--------	--------	-----------------------

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

Résistance	600,0 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5 chiffres)
	6,000 kΩ	1 Ω	
	60,00 kΩ	10 Ω	
	600,0 kΩ	100 Ω	±(1,2 % + 3 chiffres)
	6,000 MΩ	1 kΩ	
	60,00 MΩ	10 kΩ	±(2,0 % + 5 chiffres)

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Fonction	Plage	Résolution	Précision
Capacité	60,00 nF	0,010 nF	$\pm(4\% + 25 \text{ chiffres})$
	600,0 nF	0,100 nF	$\pm(4\% + 8 \text{ chiffres})$
	6,000 μ F	0,001 μ F	
	60,00 μ F	0,010 μ F	
	600,0 μ F	0,100 μ F	
	6,000 mF	0,001 mF	$\pm(5\% + 9 \text{ chiffres})$

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

Température °F	-328 °F à 54 °F	1 °F	$\pm(1,5\% + 7 \text{ chiffres})$
	55 °F à 2462 °F		$\pm(1,2\% + 6 \text{ chiffres})$
Température °C	-200 °C à -12 °C	1 °C	$\pm(1,5\% + 4 \text{ chiffres})$
	13 °C à 1350 °C		$\pm(1,2\% + 3 \text{ chiffres})$

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

Fréquence	10 Hz à 60 kHz	0,001 Hz à 0,01 kHz	$\pm(0,1\% + 5 \text{ chiffres})$
Cycle de service	0,1 à 99,9 % ($\leq 10 \text{ kHz}$)	0,1 %	$\pm 1,5\%$ (Plage de mesure : 10 à 90 %)

Courant d'entrée maximal : 750 V c.a. eff. ou 600 V c.c.

AUTRES APPLICATIONS DE MESURE

Courant d'entrée maximal : 600 V c.c. ou 750 V c.a. eff.

- **Test de diode** : Environ 1 mA, tension à circuit ouvert ~3,0 V c.c.
- **Test de continuité** : Signal sonore < 10 Ω , courant maximal 1,5 mA
- **Fréquence d'échantillonnage** : 3 échantillons par seconde
- **Surcharge** : « OL » indiqué à l'écran
- **Polarité** : « - » sur l'écran indique une polarité négative
- **Affichage** : Affichage ACL de 3 5/6 chiffres avec 6000 lectures

AVERTISSEMENTS

Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires de l'appareil, suivez ces instructions. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesurant une tension ou un courant de valeur connue.
- N'utilisez jamais le multimètre sur un circuit dont la tension dépasse la tension correspondant à la cote de sécurité de l'appareil.
- N'utilisez pas le multimètre lors d'orages électriques ou par temps humide.
- N'utilisez pas le multimètre ou les fils d'essai s'ils semblent avoir été endommagés.
- Utilisez uniquement des fils d'essai conformes à la norme CAT III ou CAT IV.
- Assurez-vous que les fils d'essai sont bien installés et évitez de toucher les contacts métalliques des sondes lors de la mesure.
- Faites preuve de prudence lors de mesures sur des circuits de plus de 25 V c.a. eff. ou de 60 V c.c. De telles tensions constituent un risque de choc électrique.
- Pour éviter les lectures faussées pouvant provoquer un choc électrique, remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît.
- Ne tentez pas de mesurer la résistance ou la continuité sur un circuit alimenté en électricité.
- Assurez-vous de respecter en tout temps les codes de sécurité locaux et nationaux. Portez un EPI pour prévenir les blessures causées par les chocs électriques et les arcs électriques lorsque des conducteurs nus alimentés dangereux sont présents.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les fils d'essai de toute source de tension avant de retirer le couvercle du compartiment à piles.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez pas le multimètre lorsque le couvercle du compartiment à piles est retiré.


SYMBOLES SUR L'APPAREIL

	C.A. (courant alternatif)		Courant c.a./c.c.
	C.C. (courant continu)		Résistance (ohms)
	Double isolation, classe II		Indicateur sonore de continuité
	Avertissement ou mise en garde		Mise à la masse
	Diode		Risque de choc électrique
	Fréquence		Capacité
	Cycle de service		Tension (volts)
	Température (degrés Fahrenheit/Celsius)		Intensité de courant (ampères)
	Commun		Testeur de tension sans contact
	Cycle de service		Sélection
	Rétroéclairage		Fréquence
	Positif		Négatif

SYMBOLES À L'ÉCRAN ACL

	C.A. (courant alternatif)		C.C. (courant continu)
	Lecture négative		Maintien des données
	Évaluation automatique de la sensibilité		Maintien de la valeur maximale
	Maintien de la valeur minimale		Indicateur sonore de continuité
	Piles faibles		Degrés (Celsius)
	Degrés (Fahrenheit)		Kilo (valeur x 10 ³)
	Méga (valeur x 10 ⁶)		Micro (valeur x 10 ⁻⁶)
	Milli (valeur x 10 ⁻³)		Volts (tension)
	Nano (valeur x 10 ⁻⁹)		Ohms (résistance)
	Ampères (intensité de courant)		Farads (capacité)
	Fréquence/cycle de service		Arrêt automatique
	Testeur de tension sans contact		Test de diode
	Indicateur de tension dangereuse		Courant d'appel

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

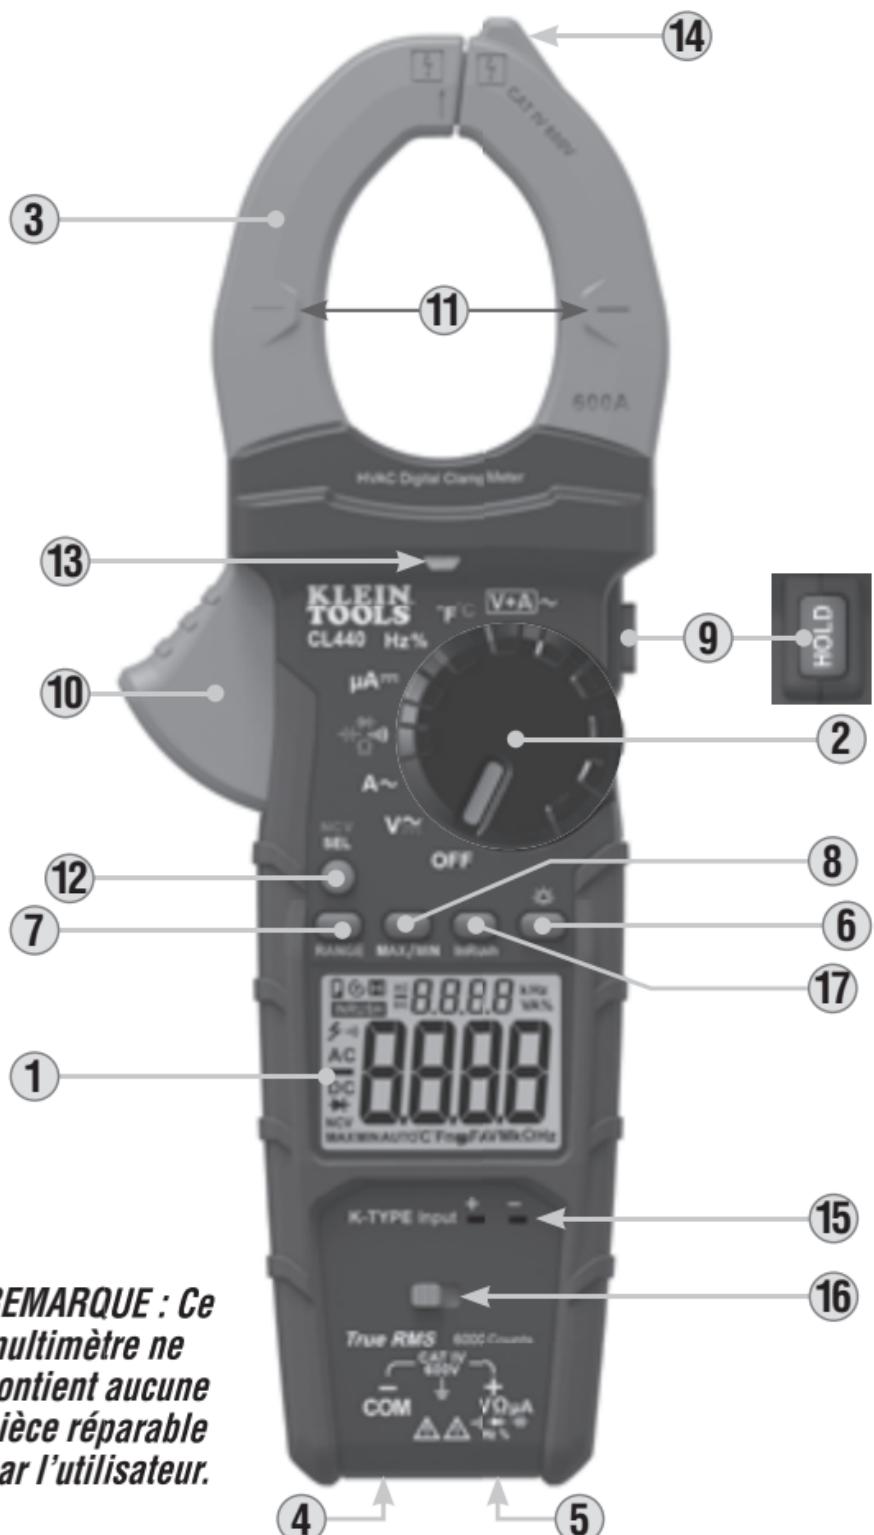

REMARQUE : Ce multimètre ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

- | | |
|---|--|
| 1. Écran ACL jusqu'à 6000 lectures | 10. Gâchette de la pince |
| 2. Commutateur de sélection de fonctions | 11. Marquages de flèche |
| 3. Pince | 12. Bouton SEL/NCV (Sélection/Test de tension sans contact) |
| 4. Prise COM | 13. Voyant de tension sans contact |
| 5. Prise « VΩµA » | 14. Antenne de détection de tension sans contact |
| 6. Bouton de rétroéclairage | 15. Entrées de thermocouple de type K |
| 7. Bouton RANGE (Échelle) | 16. Interrupteur d'entrée température/tension |
| 8. Bouton MAX/MIN (Max./Min.) | |
| 9. Bouton HOLD (Maintien des données) | 17. Bouton InRush (Courant d'appel) |

BOUTONS DE FONCTION

MARCHE/ARRÊT

Pour allumer le multimètre, tournez le commutateur de sélection de fonctions ② du réglage OFF (Arrêt) à tout autre réglage de mesure. Pour éteindre le multimètre, tournez le commutateur de sélection de fonctions ② au réglage OFF (Arrêt). Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Si le multimètre s'éteint automatiquement lorsqu'un réglage de mesure est sélectionné, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil ou tournez le commutateur de sélection de fonctions ② vers le réglage OFF (Arrêt), puis allumez l'appareil. Pour désactiver cette fonctionnalité, maintenez le bouton SELECT (Sélection) ⑫ enfoncé avant d'allumer l'appareil, depuis le réglage OFF (Arrêt). Lorsque la fonction d'arrêt automatique est désactivée, l'icône d'arrêt automatique ⑯ ne sera pas visible à l'écran.

BOUTON SEL/NCV (SÉLECTION/TEST DE TENSION SANS CONTACT) [POUR LE TEST DE TENSION SANS CONTACT]

Maintenez le bouton SEL/NCV (Sélection/Test de tension sans contact) ⑫ enfoncé pour accéder au mode test de tension sans contact afin de vérifier la présence d'une tension c.a. L'icône NCV (Test de tension sans contact) et « EF » (Force électromotrice) apparaîtront à l'écran. Approchez le conducteur à tester à l'aide de l'antenne de détection ⑭. En présence d'une tension c.a., le voyant de tension sans contact rouge ⑬ clignote et des signaux sonores (bips) retentissent. Relâchez le bouton SEL/NCV (Sélection/Test de tension sans contact) pour sortir du mode test de tension sans contact.

REMARQUE : Seules les tensions d'au moins 40 V c.a. peuvent être détectées.

RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton de rétroéclairage ⑥ pour activer ou désactiver le rétroéclairage. Le rétroéclairage ne s'éteint pas automatiquement.

RANGE (ÉCHELLE)

Par défaut, le multimètre est en mode échelle automatique **AUTO**. Ce mode détermine automatiquement l'échelle la plus appropriée pour les mesures effectuées. Pour forcer le multimètre à effectuer des mesures en utilisant une autre échelle, utilisez le bouton RANGE (Échelle) ⑦.

1. Appuyez sur le bouton RANGE (Échelle) ⑦ pour sélectionner manuellement l'échelle (**AUTO** est désactivé à l'écran ACL).
Appuyez sur le bouton RANGE (Échelle) ⑦ à plusieurs reprises pour parcourir les échelles disponibles et arrêtez lorsque vous avez atteint la plage souhaitée.
2. Pour retourner en mode échelle automatique, appuyez sur le bouton RANGE (Échelle) ⑦ pendant plus de deux secondes (**AUTO** est réactivé).

MAX/MIN (MAX./MIN.)

Lorsque le bouton MAX/MIN (Max./Min.) ⑧ est enfoncé, le multimètre mémorise les valeurs maximales et minimales.

BOUTONS DE FONCTION

1. Lors de la mesure, appuyez sur le bouton MAX/MIN (Max./Min.) ⑧ pour basculer entre la lecture maximale (MAX) et la lecture minimale (MIN). Si une nouvelle valeur maximale ou minimale est mesurée, l'affichage est actualisé et affiche la nouvelle valeur.
2. Appuyez sur le bouton MAX/MIN (Max./Min.) ⑧ pendant plus de deux secondes pour retourner au mode de lecture normal.


HOLD (MAINTIEN DES DONNÉES)

Appuyez sur le bouton HOLD (Maintien des données) ⑨ pour que l'entrée demeure affichée. Appuyez de nouveau sur HOLD (Maintien des données) ⑨ pour effacer l'affichage et recommencer à effectuer des mesures en temps réel.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


BRANCHEMENT DES FILS D'ESSAI

N'effectuez pas de test si les fils d'essai ne sont pas installés correctement. Cela pourrait causer des lectures intermittentes. Pour assurer un raccordement approprié, enfoncez complètement les fils d'essai dans la prise d'entrée.

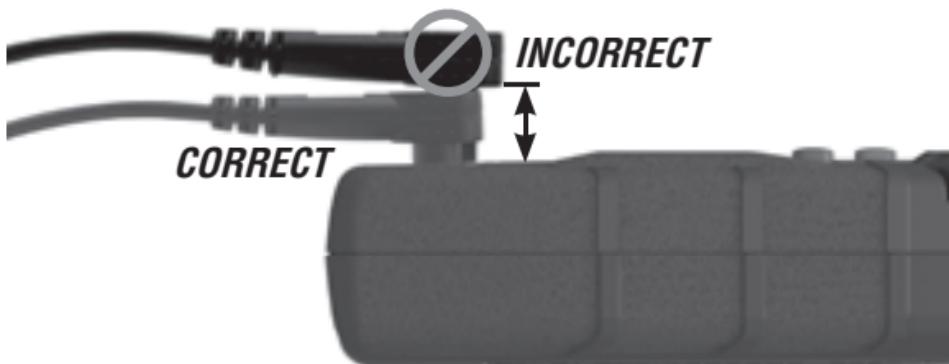


TESTS DANS DES EMPLACEMENTS CAT. III

Assurez-vous que l'écran de protection des fils d'essai est enfoncé complètement. Le fait de ne pas utiliser l'écran de protection CAT. III/CAT. IV augmente le risque d'arc électrique.

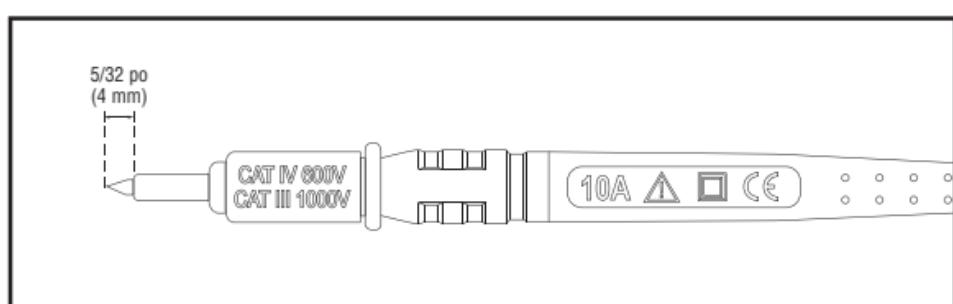

TESTS DANS DES EMPLACEMENTS CAT. II

Les écrans de protection CAT. III/CAT. IV peuvent être retirés des emplacements CAT. II pour des tests sur des conducteurs encastrés, p. ex. les prises murales standard. Assurez-vous de ne pas perdre les écrans de protection.

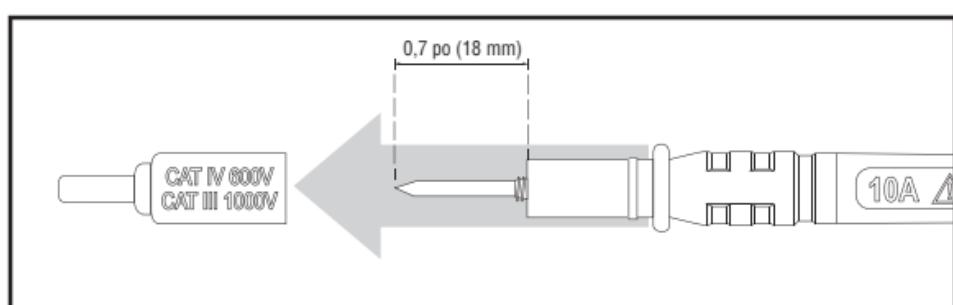

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

COURANT C.A. (INFÉRIEUR À 600 A)

Le courant c.a. est mesuré en appuyant sur la gâchette de la pince **10** pour ouvrir la pince et en la plaçant autour d'un fil sous tension. Lors de la mesure, il faut veiller à ce que la pince soit complètement fermée et la gâchette complètement relâchée **10**; le fil doit passer perpendiculairement à travers le centre de la pince, aligné avec les flèches **11**.



Pour mesurer le courant :


1. Tournez le commutateur de sélection de fonctions **2** pour sélectionner le réglage en **A~**.
2. Placez la pince autour du fil. La mesure du courant apparaîtra à l'écran de l'appareil.

⚠ Débranchez les fils d'essai lorsque vous effectuez des mesures avec la pince.

REMARQUE : La mesure du courant peut être effectuée en serrant le multimètre autour de conducteurs individuels, mais pas autour de câbles contenant des fils sous tensions et des fils neutres. Dans ce cas, le séparateur de lignes Klein (n° de cat. 69409) est nécessaire.

**TENSION C.A./C.C. (MOINS DE 600 V)**

1. Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ **5** et le fil d'essai NOIR dans la prise **COM** **4**, puis tournez le commutateur de sélection de fonctions **2** pour sélectionner le réglage $V\approx$ pour la mesure de tensions c.a. ou c.c. Le multimètre mesure la tension c.a. par défaut. Pour mesurer la tension c.c., appuyez sur le bouton **SELECT** (Sélection) **12** pour basculer entre le mode c.a. et le mode c.c. L'icône AC (c.a.) ou DC (c.c.) à l'écran ACL indique le mode sélectionné. Remarquez que « **AC** » (c.a.) ou « **DC** » (c.c.) apparaît à l'écran.

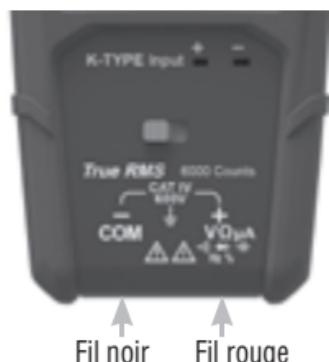

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Appliquez les fils d'essai au circuit à tester pour mesurer la tension. Le multimètre choisira l'échelle automatiquement pour afficher la mesure dans l'échelle la plus appropriée.

REMARQUE : Si « - » apparaît à l'écran ACL, les fils d'essai sont appliqués au circuit selon la polarité inverse. Inversez la position des fils pour corriger cette situation.

REMARQUE : Pour accéder à l'échelle mV pour la tension c.a., le bouton RANGE (Échelle) ⑦ doit être utilisé.

Séquences en mode manuel

	1 pression	2 pressions	3 pressions	4 pressions	5 pressions
Plage c.a.	0-750V	0-600.0V	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV
Plage c.c.	0-60.00V	0-6.000V	0-600.0mV	0-600.0V	0-60.00V

REMARQUE : Lorsqu'une fonction de test de tension est sélectionnée et que les fils d'essai forment un circuit ouvert, des lectures de l'ordre du mV peuvent apparaître à l'écran. Il s'agit de bruit normal. En mettant les fils d'essai en contact pour fermer le circuit, le multimètre mesurera zéro volt.

COURANT D'APPEL

La fonction de courant d'appel détecte le courant de démarrage d'un moteur ou d'un transformateur. Le courant de démarrage peut servir à diagnostiquer un moteur avant qu'il ne devienne hors service.

Pour mesurer le courant d'appel :

1. Tournez le commutateur de sélection de fonctions ② pour sélectionner le réglage A~ (courant c.a.).
2. Placez la pince ③ autour du fil. La mesure du courant apparaît sur l'affichage principal de l'appareil.
3. Appuyez longuement sur le bouton InRush (Courant d'appel) ⑯ pour entrer en mode courant d'appel.
Sélectionnez manuellement la plage 60 A ou 600 A en appuyant sur le bouton RANGE (Échelle) ⑦.
- Placez la pince autour du fil de démarrage du compresseur et démarrez le moteur.
Le courant de démarrage restera sur l'affichage principal. Le délai de mesure du courant d'appel est de 100 millisecondes. L'affichage secondaire mesure le courant de fonctionnement.
4. Appuyez sur le bouton InRush (Courant d'appel) ⑯ pour quitter.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONTINUITÉ

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage Continuité/Résistance/Capacité/Test de diode $\Omega \rightarrow$.

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à Test de continuité. Assurez-vous que l'icône de Test de continuité $\Omega \rightarrow$ est visible à l'écran. Si elle n'est pas visible, appuyez sur le bouton SELECT (Sélection) (12) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône $\Omega \rightarrow$ apparaisse.

- Coupez l'alimentation du circuit.
- Testez la continuité en connectant un conducteur ou un circuit aux fils d'essai. Si la résistance mesurée est inférieure à 10Ω , un signal sonore retentit et l'écran indique une valeur de résistance correspondant à la continuité. Si le circuit est ouvert, l'écran indique « OL » (Supérieur à la limite).



! NE TENTEZ PAS de mesurer la continuité sur un circuit alimenté en électricité.

COURANT C.C. EN μA (INFÉRIEUR À $600 \mu A$)

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage en $\mu A \dots$.
- Coupez l'alimentation et ouvrez le circuit au point de mesure.
- Branchez les fils d'essai en série avec le circuit.
- Mettez le circuit sous tension pour prendre la mesure.



! NE TENTEZ PAS de mesurer des valeurs supérieures à $600 \mu A$.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MESURES DE RÉSISTANCE

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage Continuité/Résistance/Capacité/Test de diode .

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à Test de continuité. Appuyez une fois sur le bouton SELECT (Sélection) (12) pour entrer en mode Test de résistance. L'icône Résistance Ω apparaît.

- Coupez l'alimentation du circuit.
- Mesurez la résistance en connectant les fils d'essai au circuit. Le multimètre choisira l'échelle automatiquement pour afficher la mesure dans l'échelle la plus appropriée.

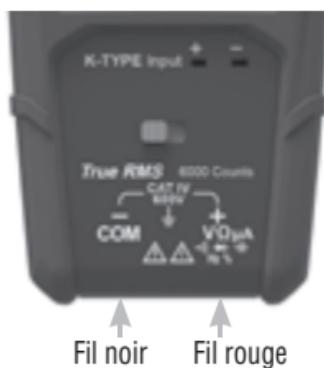

Fil noir Fil rouge




REMARQUE : Lorsqu'une fonction de test de résistance est sélectionnée et que les fils d'essai ne sont pas en contact (ils ne sont pas connectés de part et d'autre d'une résistance), ou encore, lorsqu'une résistance défectueuse est testée, l'écran affiche « O.L. ». Cela est normal.

⚠ NE TENTEZ PAS de mesurer la résistance sur un circuit alimenté en électricité.

FONCTION TENSION C.A. + INTENSITÉ C.A.

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage en $V+A\sim$.

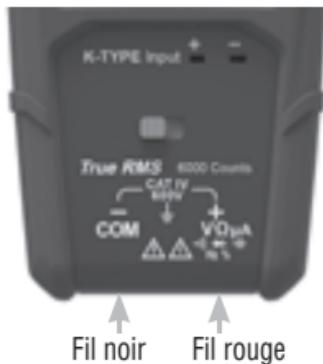

Fil noir Fil rouge



- Appuyez sur la gâchette (13) de la pince pour ouvrir la pince (3) et placez-la autour d'un fil sous tension.
- La tension en c.a. apparaît alors sur l'affichage principal et l'intensité en c.a. est présentée sur l'affichage secondaire. Appuyez sur le bouton SEL (Sélection) pour inverser les écrans; l'intensité en c.a. apparaît alors sur l'affichage principal et la tension en c.a. est présentée sur l'affichage secondaire.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CAPACITÉ

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage Continuité/Résistance/Capacité/Test de diode .

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à Test de continuité. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélection) (12) deux fois pour entrer en mode Test de capacité. L'icône Capacité  apparaît à l'écran. Le multimètre devrait indiquer **0 nF** lorsque les fils d'essai forment un circuit ouvert.

- Coupez l'alimentation du circuit.
- Mesurez la capacité en connectant les fils d'essai de part et d'autre du condensateur. Le multimètre choisira l'échelle automatiquement pour afficher la mesure dans l'échelle la plus appropriée.

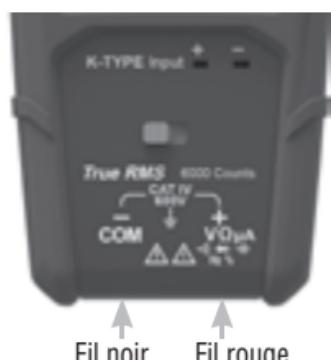

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TEST DE DIODE

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage Continuité/Résistance/Capacité/Test de diode .

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à Test de continuité. Appuyez sur le bouton SELECT (sélection) (12) trois fois pour entrer en mode Test de Diode. L'icône Diode  apparaît à l'écran.

- Touchez à la diode avec les fils d'essai. Une lecture de 200 à 800 mV à l'écran indique une polarisation directe et « OL » (Supérieur à la limite) indique une polarisation inverse. Un appareil dont le circuit est ouvert indique « OL » (Supérieur à la limite) dans les deux polarités. Un appareil court-circuité affiche approximativement 0 mV.



FRÉQUENCE/CYCLE DE SERVICE

- Insérez le fil d'essai ROUGE dans la prise $V\Omega\mu A$ (5) et le fil d'essai NOIR dans la prise COM (4), puis tournez le commutateur de sélection de fonctions (2) pour sélectionner le réglage Fréquence/Cycle de service $Hz\%$.

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à Test de fréquence. Pour passer au mode Test de cycle de service, appuyez sur le bouton SELECT (Sélection) (12) une fois. Assurez-vous que l'icône appropriée (Hz ou $\%$) apparaît à l'écran.


- Prenez une mesure en connectant les fils d'essai de part et d'autre du circuit.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TEMPÉRATURE

- Pour fermer les prises et rendre les ports de thermocouple de type K accessibles, retirez les fils du multimètre et faites glisser le commutateur d'entrée de la sonde de température ⑯.
- Insérez le thermocouple de type K dans le port ⑮ et tournez le commutateur de sélection de fonctions ⑯ jusqu'au réglage de température °F°C.

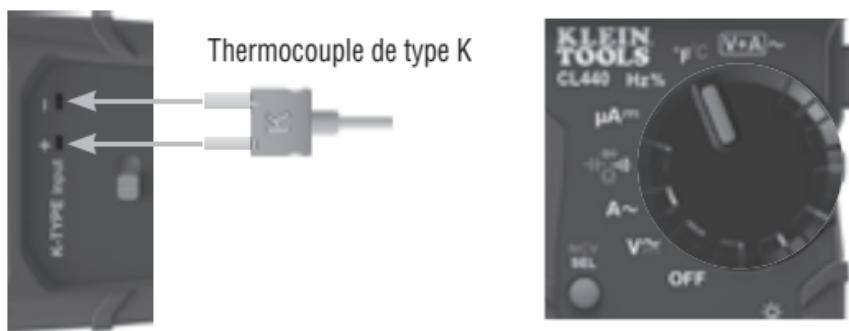

REMARQUE : Dans ce mode, le multimètre se met par défaut à l'échelle Fahrenheit. Pour passer à l'échelle Celsius, appuyez sur le bouton SEL (Sélection) ⑨ une fois. Assurez-vous que l'icône appropriée (°F ou °C) apparaît à l'écran.

- Pour mesurer la température, touchez l'objet mesuré avec la pointe du thermocouple. Lorsque la pointe du thermocouple et l'objet sont en équilibre thermique, la mesure à l'écran se stabilise. Le multimètre choisira l'échelle automatiquement pour afficher la mesure dans l'échelle la plus appropriée.

⚠ Retirez le thermocouple avant de sélectionner une autre fonction du multimètre.

⚠ Le thermocouple livré avec l'appareil permet de mesurer des températures inférieures à 180 °C (356 °F) seulement. Si vous désirez mesurer des températures plus élevées, vous devriez utiliser un thermocouple de type K avec une plage de mesure appropriée.

ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DES PILES

Lorsque l'indicateur  apparaît à l'écran ACL, il est nécessaire de remplacer les piles.

1. Desserrez la vis imperdable et retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Remplacez les 3 piles AAA (tenez compte de la polarité).
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles et resserrez solidement la vis.



 **Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les fils d'essai de toute source de tension avant de retirer le couvercle du compartiment à piles.**

 **Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez pas le multimètre lorsque le couvercle du compartiment à piles est retiré.**

NETTOYAGE

Assurez-vous d'éteindre l'appareil, puis essuyez-le à l'aide d'un linge non pelucheux propre. ***N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de solvant.***

ENTREPOSAGE

Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. N'exposez pas l'appareil à des températures ou à un taux d'humidité élevés. Après une période d'entreposage dans des conditions extrêmes (hors des limites mentionnées dans la section Caractéristiques générales), laissez l'appareil revenir à des conditions d'utilisation normales avant de l'utiliser.

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.epa.gov ou www.erecycle.org.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street,
Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

NOTES / NOTAS / REMARQUES

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street
Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com